



NÁVOD NA MONTÁŽ LÍCOVÝCH PÁSKŮ

základní zásady

- při lepení a spárování lícových pásků používejte námi doporučené materiály. Použitím jiných výrobků ztratíte naši záruku.
- provádějte práce jen společně se zkušeným obkladačem nebo se nechte od nás vyškolit.
- samotné lepení a spárování provádějte zásadně s čistými pracovními pomůckami, které nesmí přijít do styku s jinými materiály jako je např. vápno, cement apod..
- neprovádějte práce při nepříznivých klimatických podmínkách jako jsou teploty pod +5°C, vytrvalý déšť a pod.
- s ohledem na přírodní materiál a možné drobné barevnosti rozdíly pásků v jednotlivé šarži, je nutné odebírat pásky vždy ze 2-3 palet současně.
- zkontrolujte si zboží ihned po převzetí, po namontování pásků je záruka omezena na vady vzniklé až po vlastní montáži.
- nevíte si rady s montáží nebo správným vyřešením detailů, kontaktujte našeho technika, který Vám rád pomůže, kontakt: tel: 731 / 482 223.

montáž krok za krokem

1 krok rozměřte obkládanou plochu



Než začnete s vlastním lepením pásků věnujte pečlivost vlastnímu rozměření obkládané plochy. Pro vyměření plochy ve vodorovném směru vyskládejte pásky na sucho v místě obkládané plochy. Pokud Vám délka nevychází na celé pásky, určete velikost dořezů. Pokud je to možné, dořez z pásku by neměl být menší než cca. 1/2 celkové délky pásku.

Ve svislém směru je pak nutné určit šířku spáry, tak aby výška obkladu skončila v požadované výšce např. u překladu okna. Průměrná šířka spáry je počítána 12mm, ale tuto šířku je nutné upravit dle požadavku výšky. Nejlépe to provedete vykládáním 10 pásků na sucho a změřením jejich délky, kterou následně přeneste na obkládanou zeď a určíte jaká šířka spáry Vám bude vyhovovat.

2 krok rozmíchejte lepidlo



Pro lepení pásků použijte lepidlo Quick-mix RKS. Rozmíchejte a zpracujete lepidlo dle návodu výrobce, který najdete na konci tohoto postupu. Věnujte pozornost hlavně klimatickým podmínkám, množství vody a době zpracovatelnosti.

3 krok naneste lepidlo



Naneste lepidlo na připravenou a očištěnou podkladní plochu pomocí hřebenového hladítka nejlépe rozměru 8. Nanášejte jen takovou plochu lepidla, kterou zvládnete zpracovat během několika minut.

4 krok osadte pásy do lepidla



Zadní část pásků před lepením očistěte od prachu. Lehce zatlačte pásy do nanesené vrstvy lepidla a přitlačte na pár vteřin, tak aby se zajistila dobrá přilnavost pásky s lepidlem.

5 krok nezapomeňte na rohy



Vnitřní rohy nechte střídat na vazbu, tak aby nevznikla nepřírozená svislá spára. Pro venkovní rohy můžete použít speciální rohové pásky ve tvaru L.

6 krok spárování pásků



Spárování pásků provádíme pomocí spárovací hmoty SEIFERT dle návodu na tuto spárovací hmotu, kterou najdete na konci toho návodu. Nejrychlejší a nejkvalitnější metodou pro spárování je ruční metoda, kterou doporučujeme.

7 krok dokončení prací



Na závěr odstraníme měkkým kartáčem přebytečnou spárovací hmotu z pásků a plochu očistíme.

skladování

Lícové pásky skladujte jen na zpevněných plochách, chraňte před znečištěním a mrazem, mechanickým poškozením a skladujte v suchu.

dilatace

Přesnou specifikaci dilatací a jejich umístění musí určit příslušný projektant.

příprava podkladu

Nejpoužívanější podklady pod lícové pásky upravte následovně:

Omítka: vyzrálá omítka s vlhkostí do 4% , bezprašná, bez nerovností a viditelných prasklin

Ytong: opatřený zpevňující sítí (perlinkou)

Heluz apod.: opatřený jádrovou omítkou ostatní jako bod „omítka“

Zateplení: postupujte dle „Quick-mix technologický postup pro lepení lícových pásek na zateplovací systém“, který najdete na stránkách www.beleta.cz.

impregnace

Lícové pásky není nutné nijak impregnovat. Místa, která jsou vhodná pro impregnaci: v exteriéru všechny vodorovné plochy a plochy, kde se dá předpokládat v zimních měsících trvalý styk se sněhem např. u terénu. Pro impregnaci použijte bezbarvý impregnační nátěr „Waterstop“ .

tzv. neagresivní výkvěty

Jelikož jsou lícové pásky přírodním materiálem, můžou se velice ojediněle a krátkodobě vyskytnou tzv. neagresivní výkvěty v podobě bělavého závoje, který se zpravidla odstraní samovolně za pomoci povětrnostních podmínek. Pokud se tyto výkvěty samovolně neodstraní a nebo jsou schovány před povětrnostními vlivy, použijte prostřed Quick-mix „ZSE“ a postupujte dle návodu výrobce.

údržba

Výhodou lícových pásek je jejich bezúdržbovost. Místa, která vyžadují údržbu jsou případně dilatace a obnova impregnačního nátěru.

ostatní

Při provádění lícových pásek je nutné mimo tento návod také dodržet následující technické listy, které jsou nedílnou součástí tohoto postupu:

- Technický list - spárovací hmota SEIFERT
- Technický list - flexibilní lepidlo Quick – Mix RKS

BELETA s.r.o.
LUPERON s.r.o.

Vzorkovna: Terronská 61, 160 00 Praha 6
email: info@beleta.cz , www.beleta.cz



TECHNICKÝ LIST SEIFERT SPÁROVACÍ HMOTA

použití

Spárovací hmota určená na spárování všech typů lícového zdiva a pásků, umělého i přírodního kamene, vápenopískových cihel a jiných materiálů s nasákavostí větší než 3%. Spárovací hmota je určena pro ruční spárování, strojové spárování není možné.

barva

Je vyráběna v mnoha barevných odstínech od bílé až po černou, dle aktuálního vzorníku.

složení

- bílé, válcované zrnka křemene s velikostí zrna od 0,1 do 0,6 mm.
- jemně mletý vápenec
- vybrané práškové vápno
- bílý cement
- hydroizolační výrobky na bázi stearátů
- minerální barviva

balení

Papírové nepromokavé pytle s uvedením názvu a původu výrobku. Hmotnost pytle 25 kg. Balení 50 pytlů na vratné Seifert paletě.

uskladnění

Skladujte v neporušených, originálních obalech uložených na dřevěných paletách v suchém prostředí bez mrazu. Spárovací hmotu je možno skladovat a spotřebovat max. 1rok od data výroby uvedeném na obalu.

zpracování

- Na 25 kg suché malty použijte 3 až 3,75 litru čisté vody.
- Vždy přidávejte stejné množství vody.
- Po rozmíchání není možné další přidávání vody.
- Spárujte plochu ve stejný den, tak aby se předešlo barevným rozdílům.
- Nezpracovávejte při teplotách vzduchu, pokladu nebo materiálů pod +5°C a nad +27°C.

- Nepracujte při nevhodných klimatických podmínkách a chraňte před rychlým vysušením spárovací hmoty větrem, slunečním zářením apod.
- Veškeré pomůcky ke spárování musí být zbaveny veškerých nečistot.
- Po rozmíchání spotřebujte spárovací hmotu do 2 hodin (při teplotě +20°C).
- Šířka i hloubka spárovací hmoty musí mít nejméně 10mm.
- Maximální doporučené zapuštění od líce spárovaného materiálu 2-3 mm.
- Před spárováním důkladně vyčistěte spáry od prachu, nečistot a přebytečného lepidla.

postup

Očistěte důkladně spárované spáry. Spárovací hmotu promíchejte (minimálně 5 minut) nízkootáčkovým míchadlem s přidáním příslušného množství čisté vody. Konzistence spárovací hmoty má být zavlhlá. Následně vtlačte spárovací hmotu do spár za pomoci spárovacího náradí. Po zaspárování a zavadnutí spárovací hmoty (cca. 30min+1hodina v závislosti na počasí) utáhněte spárovacím náradím nebo hadicí spáru do požadovaného vzhledu a hloubky. Na závěr očistěte jemným kartáčem nebo smetákem celou plochu od zbytků spárovací hmoty.

spotřeba

Konečná spotřeba spárovací hmoty závisí od hloubky a šířky zvolené spáry a od rozměru zvolených pásků.

orientační spotřeba:

Formát 210x22x50: ± 10 kg / m²

Formát 210x22x65: ± 8 kg / m²

Formát 240x22x71: ± 7 kg / m²

technické údaje

- Suchá hustota: 1900 kg / m³
- Pevnost v tlaku 28 den> 15 N / mm²
- Pevnost v tahu 28 dní:> 3 N / mm²
- Smrštění po 28 dnech: 0,45 mm / m.
- Mrazuvzdornost: po 28 cyklech bez poškození

BELETA s.r.o.

Vzorkovna: Terronská 61, 160 00 Praha 6
email: info@beleta.cz , www: www.beleta.cz


RKS

víceúčelové flexibilní lepidlo třídy C2TE S1, lepidlo a stěrka pro zateplovací systémy

Flexibilní, suchá, maltová směs určená k lepení izolačních desek z EPS, XPS a MW. Pro stěrkování s vloženou armovací tkaninou. Pro lepení cihlových pásků, přírodního i umělého kamene a keramických obkladů na zateplovací systémy. Vhodné pro lepení obkladů a dlažeb z různých materiálů (např. kameniny, čediče, umělého i přírodního kamene) na podlahy a stěny. Pro vnitřní i vnější použití. Lepidlo RKS je certifikováno v zateplovacím systému s povrchovou úpravou cihlovými pásky.

Maltová směs splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkách (obsahu Cr⁶).

Artikl:
88915 7

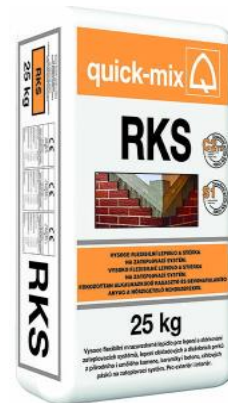

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zařazení dle EN 12004:	C2TE S1
Pevnost v tlaku:	min 15N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu:	min 4 N/mm ²
Zrnitost:	0-1,25 mm
Záměšová voda:	cca 6l / 25kg
Vydatnost směsi:	19l (20l) mokré malty /25kg
Zpracovatelnost:	cca 1 hodina (při 20°C)
(v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti)	
Teplota při zpracování:	nad + 5°C, do +30°C
Barva:	šedá

VLASTNOSTI

Vysoká přilnavost k podkladu.
Snížený skluž pro snazší lepení těžkých obkladů.
Minerální, vysoce stabilní, vodoodpudivá hmota.
Vhodné pro lepení i stěrkování v zateplovacích systémech.
Snadné zpracování.
Pro lepení cihlových pásků na zateplovací systémy.
Pro lepení umělého i přírodního kamene, keramických a betonových obkladů a dlažeb.
K použití ve vnějším i vnitřním prostředí.
Po vyzrání vysoce odolné klimatickým podmínkám.
Při lepení pásků min. vrstva 3mm.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah pytle (25 kg) důkladně promíchejte nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot./min) do homogenní, lepivé plastické kaše bez hrudek s cca 6l čisté vody. Pro stěrkování je možné přidat ještě 0,5 – 1l vody. Záměšová voda musí odpovídat EN 1008. Po rozmíchání s vodou nechejte cca 5 minut odležet. Po odležení ještě jednou promíchejte. Namíchanou směs zpracujte do cca 1 hodiny.

Při lepení izolačních desek postupujte obvyklým způsobem dle typu použitého izolantu a kvality podkladu.

a) Při celoplošném lepení musí být zajištěno celoplošné pokrytí izolantu lepidlem a spojení mezi podkladem a lepeným izolantem. Nanášené lepidlo „učesejte“ zubovou hranou hladítka.

b) Lepidlo nanášíte v pásu širokém cca 5cm po celém obvodu desky a do plochy nanést 3 terče (tzv. buchty) v pravidelné vzdálenosti od okrajů (prostřední ve středu desky). Důležité je dodržení rozměrového umístění terčů lepidla v návaznosti na kotvení.

Při stěrkování naneste hladítkem (hladkou hranou) souvislou vrstvu odpovídající délce a šířce vkládané tkaniny a

následně ji „učesejte“ zubovou stranou hladítka. Při vkládání tkaniny postupujte svisle, směrem shora dolů. Tkaninu vtačte do stěrky a hladítkem postupně od středu pásu směrem k okrajům vyrovnejte záhyby, vlny a nerovnosti. Tkanina musí být na stranách přeložena minimálně 10cm přes sebe. Tkanina musí být rovnoměrně zapracována do plochy v horní třetině vrstvy stěrky (co nejdále od podkladu) tak, aby byla celoplošně kryta vrstvou cca 1mm. Plochu rovnoměrně srovnejte a uhladte. Celková tloušťka vrstvy stěrky s vloženou armovací tkaninou musí být **minimálně 4 mm** (po vyzrání).

Do vrstvy stěrky je po začátku tuhnutí zakázáno dodatečně zasahovat. Zejména je zakázáno používat dodatečně vodu při srovnávání již tuhajícího povrchu (tzv. ožívání). Je zakázáno nanášet stěrku přes předem připevněnou tkaninu!

Při lepení obkladů a dlažby z přírodního, umělého kamene, keramiky, betonu, kameniny atd. postupujte obvyklým způsobem pro tento druh prací.

Lepidlo **RKS** nanášíte tak, aby bylo zajištěno celoplošné spojení mezi podkladem a dlažbou. Na podklad nanášíte jen tolik lepidla, abyste pokládali obkladové, nebo dlažební prvky vždy do vlhkého, lepivého maltového lože. Rozsah plochy se řídí savostí podkladu, rychlostí pokládání a podmínkami na stavbě.

Při lepení cihlových pásků a jiných obkladů na fasády a jiné, velmi zatěžované plochy dodržujte postup uvedený v příručce pro technologický postup na provádění zateplovacího systému quick-mix s povrchovou úpravou cihlovými pásky a doporučení výrobce cihlových pásků.

Postupujte tak, že lepidlo se nanese na podklad (viz výše), a na rubovou stranu obkladového prvku se na celou jeho plochu natáhne vrstva RKS tloušťky cca 1-2mm. Je důležité postupovat tak, aby ve vrstvě lepidla po vložení obkladového prvku nevznikaly dutiny.

Po dokončení lepení je vhodné proškrábnout spáry, dokud je lepidlo měkké, aby byla zajištěna stejnoměrná hloubka spár. Dodržujte doporučené postupy stanovené výrobcem obkladových prvků, zejména odebírání cihlových pásků současně z několika různých balení, stejnou orientací obkladů apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- V průběhu prací je nutné udržovat čistotu náradí, pracovaných materiálů a prováděného obkladu.
- Velmi důležité je zabránit znečištění obkládané plochy jinými pojivy (cement, vápno, sádra, atd.), jejich výluhy, nebo jinými rozpustnými solemi, např. použitím znečištěné záměšové vody. Voda z neověřeného zdroje může obsahovat výkvětovité soli.
- Vzniká výkvětů je zapříčiněn nadbytečnou vlhkostí v konstrukci, např. zabudovanou, vztlínající nebo zatékající,

např. z důvodu nedostatečné ochrany díla před působením klimatických podmínek. Nadbytečná vlhkost následně transportuje rozpustné soli na povrch lícového zdiva, kde tvoří nežádoucí výkvěty.

- Pro lepení a spárování pohledového zdiva použijte jen materiály k tomu určené. Omezíte tím možnost vzniku různých výkvětů, nebo jiných defektů.

- Před zahájením lepení pohledového obkladu na fasádu musí být dokončeny v interiérech všechny „mokré“ procesy (lité podlahy, omítky apod.) a vlhkost z nich vyschnutá.

- Před aplikací finálního obkladu nebo jiné povrchové úpravy je **nutné** ponechat povrch stěrkové plochy zcela **vyzrát** a **vyschnout!**

Tuhnoucí maltu nerozmíchat s vodou, nebo s novým materiálem. Dodatečné přidávání přísad do maltové směsi je zakázáno. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu, materiálu a podkladu pod +5°C a nad 30°C. Provedené dílo je ve všech případech zpracování nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména před rychlým vysušením např. větrem, přímým slunečním zářením, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením deště, kondenzátu, nebo vysoké vzdušné vlhkosti, mrazu.

PODKLAD

Podklad pro lepení musí být nosný, rovný, pevný, vyzrálý, savý, suchý, čistý, zbavený volných částí, prachu, atd. Musí být bez trhlin a jiných deformací, zbaven nesoudržných vrstev, mastnot, starých nátěrů, výkvětů a jiných separačních vrstev. Silně savé podklady před lepením zvlhčíme, nebo doporučujeme upravit vhodnou penetrací dle typu podkladu. Nejsou vhodné pružné podklady a materiály, které se deformují působením vlhkosti, jako například dřevo. Rovněž nevhodná je zvětralá omítka, podklady se zvýšenou vlhkostí nebo kontaminované solí atd.

Podklad pro stěrkování zateplovacího systému musí splňovat požadavky pro aplikaci stěrky na tepelné izolanty dané platnými normami a doporučeními výrobce.

SPOTŘEBA

Pro lepení tepelného izolantu je spotřeba ovlivněna kvalitou podkladu (rovinou, strukturou, atd.), typem použitého izolantu a způsobem lepení. Orientační spotřeba je cca 5,5 - 10 kg suché směsi na 1m².

Pro stěrkování je spotřeba ovlivněna tloušťkou nanášené vrstvy, rovinou plochy a celkovou kvalitou podkladu. Pro tloušťku vrstvy stěrky 4mm je orientační spotřeba suché směsi cca 5 - 7 kg/m².

Pro lepení cihlových pásků je spotřeba ovlivněna formátem a kvalitou obkladu, kvalitou podkladu a tloušťkou lože lepidla (minimálně 3mm a maximálně 6mm).

Orientační spotřeba je cca 5-5,5kg suché směsi na 1m².

Pro lepení keramických obkladů nebo dlažby je spotřeba ovlivněna kvalitou podkladu (rovinou, drsností, atd.), typem použitého zubového hladítka, druhem a formátem lepených prvků. Orientační spotřeba pro 1mm tloušťky nanášené vrstvy je cca 1,3kg suché směsi na 1m².

Formát zubu hladítka (mm)	Spotřeba suché směsi (kg/m ²)
3x3	cca 1,7
4x4	cca 2,3
6x6	Cca3,7
8x8	cca 4,9

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Skladovat v suchu, odpovídajícím způsobem.

Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku.

Dodává se v papírových pytlích (s PE vložkou) o hmotnosti 25 kg, na dřevěných EURO paletách krytých folií (48ks/pal).

OCHRANA ZDRAVÍ - PRVNÍ POMOC

Výrobek obsahuje cement. S vodou a vlhkostí reaguje alkalicky. Maltová směs dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Nevdechujte prach.

Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem.

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.

Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento technický list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%), Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technickou poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz

Info@quick-mix.cz